


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РЕСУРС ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»





Дефекти та пошкодження виробничої будівлі.

Під час експертного обстеження виробничої будівлі на одному із підприємств Дніпропетровщини експертами технічними ДП «Придніпровський ЕТЦ» були виявлені пошкодження будівельних конструкцій, які в подальшому розвитку могли призвести до руйнування будівлі.

За рекомендацією фахівців ДП «Придніпровський ЕТЦ» виробничій будівлі проведений ремонт, після проведення ремонту термін експлуатації будівлі був подовжений.

№	Фото дефекту, пошкодження	Назва елемента (складової частини)	Опис дефекту, пошкодження
1		Зовнішні стіни, перехід від цегляного мурування до стінових панелей	Горизонтальні осадочні тріщини між муруванням та стіновими панелями, зазор до 30 мм, викришування розчину із закладання стиків, <i>фото 1, 2</i>
2		Зовнішні стіни, стики між стіновими панелями	Численні тріщини по стикам, викришування розчину із закладання стиків, <i>фото 1</i>
3		Зовнішня стіна по осі «1»	Вертикальна розгалужена тріщина в муруванні довжиною L=1400 мм, <i>фото 1</i>

№	Фото дефекту, пошкодження	Назва елемента (складової частини)	Опис дефекту, пошкодження
4		Зовнішня стіна по осі «А»	Вертикальна тріщина в муруванні та по стику стінових панелей на всю висоту будівлі, <i>фото 2</i>
5		Вимощення вздовж стіни по осі «8»	Численні тріщини в вимощенні, тріщина між стіною будівлі та вимощенням, просідання вимощення, <i>фото 3, 4</i>